

 $C \in$

Differential Pressure Transmitter


WTDM-300 Series

Features

- FND Display with excellent visible effect
- 4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V analog output
- NPN, PNP Transistor output
- Specialized appearance for panel fixing (48mm x 48mm)
- Various MENU setting functions
- · Easy to use
- RS 485 (Modbus RTU) communication function

Dimension



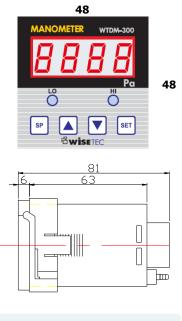

MODEL	WTDM-300			
Burst Pressure (Min.)	2*F.S			
Accuracy	±1% F.S			
Applicable Media	AIR			
Supply Voltage	DC 24V			
Output	4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V RS 485 Modbus RTU(Option)			
Transistor Output	NPN, PNP			
Current Consumption	60mA (Max.)			
Working Temp	-20~60°C (non-frozen state)			
Working Humidity	35~85%			
Pressure Port	6*4Ø TUBE			
Material	BODY: ABS			
Repeatability	±1% F.S			
Response Time	135ms			


MODEL SELECTION




*Please contact us for special order



Dimension

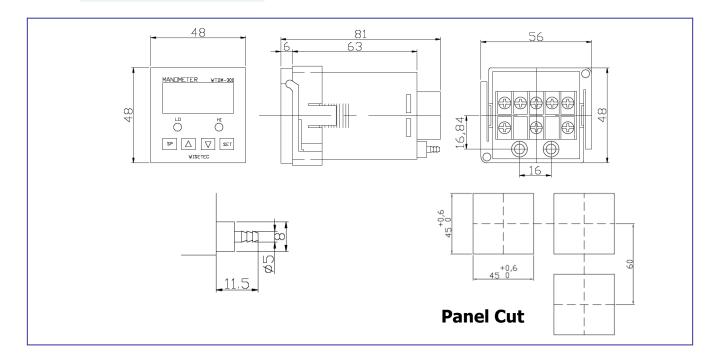

Connection

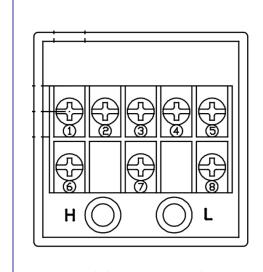

H: 정압


L: 부압

No.	Connections		
1	POWER 24V		
2	Low Alarm	Alarm	
3	Com.	Alditti	DOWED
4	High Alarm		POWER
(5)	Signal Out (+)	Alarm	
6	Com.	AldIII	
7	Com.	Signal	
8	Com.		

③, ⑥, ⑦, ⑧ 단자는 내부 회로에서 연결 되어 있습니다. Alarm 출력은 TR 접점 출력입니다.



Descript

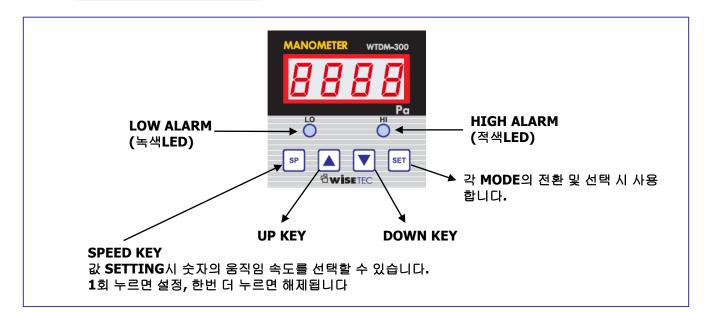


MENU

SET key	Display	Setting		SET key	Display	Setting
1	AL_L	SET키를 1회 누르면 UP/DOWN키로 Low Alarm을 설정할 수 있습니다.		9	PLrn	SET키를 9회 누르면 UP/DOWN키로 Low Pressure Range를 설정할 수 있습니다.
2	AL_H	SET키를 2회 누르면 UP/D High Alarm을 설정할 수 있	10	PHrn	SET키를 10회 누르면 UP/DOWN키로 High Pressure Range를 설정할 수 있습니다.	
3	AH_L	SET키를 3회 누르면 UP/DOWN키로 Low Damping을 설정할 수 있습니다		11	PSPn	SET키를 11회 누르면 UP/DOWN키로 Span 출력을 조정할 수 있습니다.
4	AH_H	SET키를 4회 누르면 UP/DOWN키로 High Damping을 설정할 수 있습니다.		12	POAJ	SET키를 12회 누르면 UP/DOWN키로 Zero 출력을 조정할 수 있습니다. *Up/Down Key 1번만 누르면 Auto Zero " 0 "으로 갑니다
5	tImE	SET키를 5회 누르면 UP/DOWN키로 ALARM SIGNAL DELAY TIME을 설정할 수 있습니다. 0.1초 단위로 25초까지 DELAY TIME설정 가능 합니다			SAvE	SET키를 13회 누른 후 UP/DOWN키로 저장,취소 및 RESET 할 수 있습니다.
6	dUtS	SET키를 6회 누르면 UP/DOWN키로 Display Update Time Setting의 약자로써 0.1~25초 까지 반응시간을 Setting할 수 있습니다.		13	YES	저장
7	Ao_L	SET키를 7회 누르면 UP/DOWN키로 Low Alarm을 설정할 수 있습 니다.	0: 알람 사용 안함 1: 알람 발생 시	13	no	취소
8	Ao_H	SET키를 8회 누르면 UP/DOWN키로 High Alarm을 설정할 수 있습 니다.	신호 출력 켜짐 2: 알람 발생 시 신호 출력 꺼짐		rESt	RESET시 공장 출하시의 값으로 설정됩니다.

*설정 변경 후 YES 상태에서 SET KEY를 눌러야 설정 변경이 저장 됩니다.



Reset

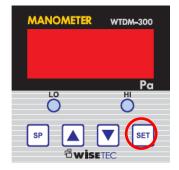

Set 버튼을 13 회 누르면 다음 과 같은 SAVE 화면이 나옵니다.



SAVE 화면에서 2초간 대기하면 다음과 같이 NO 화면이 나옵니다.



화살표 UP 키나 DOWN 키 둘 중 하나를 누르면 YES 상태로 바뀝니다.



UP, DOWN 키를 한번 더 누르면 REST 화면이 나옵니다.



해당 화면에서 SET 키를 누르면 RESET이 진행 되며 공장 초기 설정 값으로 돌아 갑니다.

Zero Calibration

Set 버튼을 12 회 누르면 다음 과 같은 POAJ 화면이 나옵니다.



POAJ 화면에서 UP 키나 DOWN 키 둘 중 하나를 누르면 0 화면이 나옵니다.



SET을 누르시면 SAVE 화면이 나옵니다.




UP, DOWN 키를 한번 누르면 YES 화면이 나옵니다.




해당 화면에서 SET 키를 누르면 제로 교정이 됩니다.



High Alarm

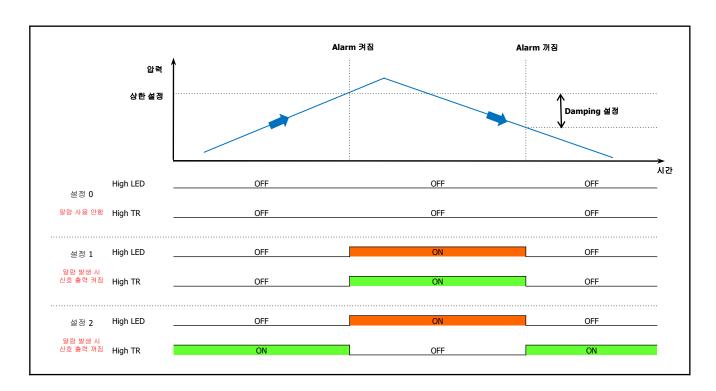


Low Alarm

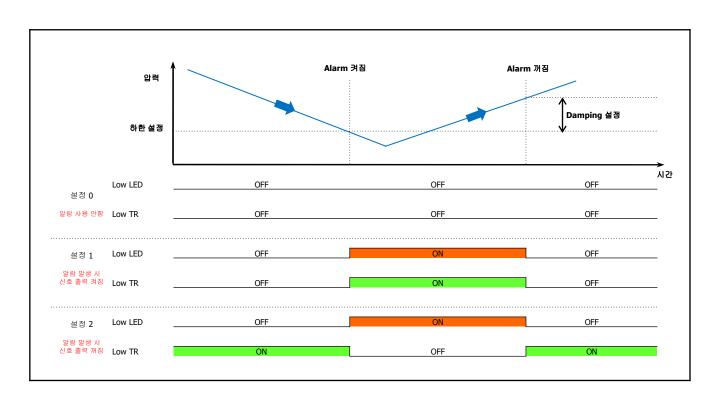




Analog Out

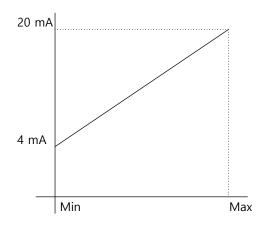


1. 4 ~ 20 mA 출력

검지 범위 하한선에서 **4mA(±0.005)**가 출력이 되고 검지범위 상한선에서 **20mA(±0.005)** 가 출력이 됩니다.

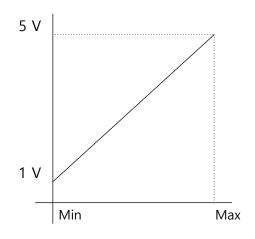


2. 1 ~ 5 V 출력

검지 범위 하한선에서 $1V(\pm 0.002)$ 가 출력이 되고 검지범위 상한선에서 $5(\pm 0.002)$ 가 출력이 됩니다.

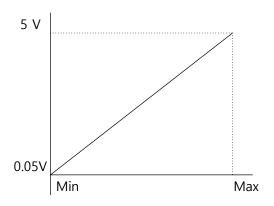

3. 0 ~ 5V 출력

검지 범위 하한선에서 0.05V(±0.002)가 출력이 되고 검지범위 상한선에서 5V(±0.002) 가 출력이 됩니다.

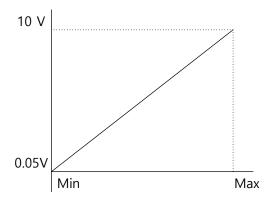

4.0~10V 출력

검지 범위 하한선에서 0.05V(±0.002)가 출력이 되고 검지범위 상한선에서 10V(±0.002) 가 출력이 됩니다.